

LUNETEA DE ARMA YUKON JAEGER 1.5-6x42

SPECIFICAȚII				
SKU#	23025	23026	23027	23028
Model JAEGER	1-4x24	1.5-6x42	3-9x40	3-12x56
Magnificație, x	1-4	1.5-6	3-9	3-12
Diametru lentile, mm	24	42	40	56
Unghi de vedere, grade	21-5.4	13-3.5	6.7-2.5	6.9-1.7
m @ 100m	37-9.5	22.5-6	11.5-4.5	12-3
Ieșire pupilă, mm	16-6	16-6	13.5-4.5	16-5
Relief vizor, mm	90	90	90	90
Raza reglaj dioptrie, D	+/- 2.5	+/- 2.5	+/- 2.5	+/- 2.5
Diametru tub central, mm	30	30	30	30
Fără funcția parallax, m	100	100	100	100
Diametru carcasă dispozitiv de vedere, mm	44	44	44	44
Reglaj per click, mm la 100m	14.5 (1/2 MOA)	7.25 (1/4 MOA)	7.25 (1/4 MOA)	7.25 (1/4 MOA)
Reglaj rezistența maximă a aerului, mm la 100m (click)	6500 (448)	3890 (537)	2780 (384)	2030 (280)
Temperatură operare	-30...+60	-30...+60	-30...+60	-30...+60
Rezistență șoc, jouli	7000	7000	7000	7000
Grad de protecție, cod IP	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
Lungime, mm	237	295	318	357
Greutate, kg	0,47	0,59	0,62	0,68
Tip Reticul	T01i / X01i	T01i / X01i	T01i / X01i	X02i / MO1
Alimentare	3V / CR2354	3V / CR2354	3V / CR2354	3V / CR2354


Pchetul conține:

- Dispozitiv JAEGER
- Ocular și capace pentru lentile
- Manual de instrucțiuni
- Cârpă pentru curățat
- Garanție

Caracteristici

- Carcasă îmbunătățită (proiectat pentru a monta atașament la lentilele din față)
- Reticule variate cu multiple nivele de iluminare
- Ture resetabile la zero
- Unghi larg de vedere
- Rezistență sporită la șocuri (până la 7000 jouli)
- Canal optic umplut cu nitrogen
- Rezistență la apă și praf
- Relief mare pentru ochi
- Reglaj precis al rezistenței la vânt și al înălțimii
- Lentile multicolore

OPERARE

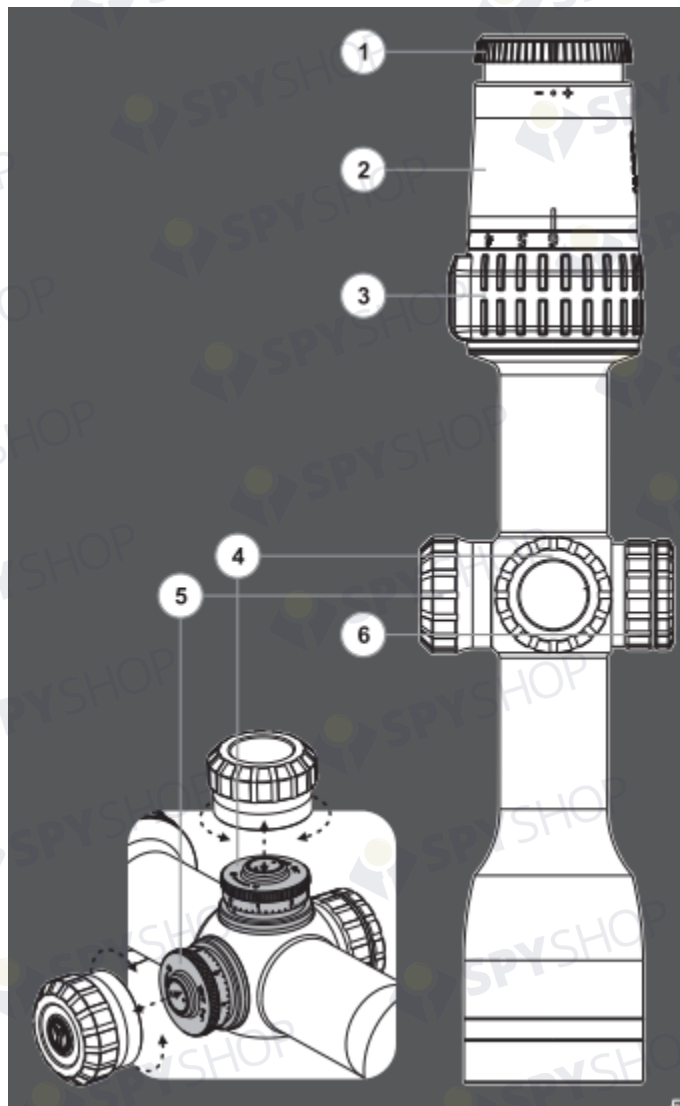

Focus

- Priviți de la distanță prin ocular (2), relieful ar trebui să fie pe la 90 mm.
- Dacă imaginea reticulului este blurată, rotiți inelul pentru dioptrie (1) până când imaginea este clară.

! Nu priviți soarele direct prin dispozitiv (sau orice alt instrument optic); poate produce daune permanente ochilor.

Montajul pe o armă

- Pentru a asigura o tragere precisă, vizorul trebuie montat corect pe armă.
- Folosiți o montură de calitate cu o bază (nu este inclusă) potrivită pentru arma pe care o veți folosi.
- Dispozitivul optic ar trebui montat cât de jos posibil fără să atingeți receptorul și cilindrul. Înainte de a strânge dispozitivul pentru a îl fixa, asigurați-vă că aveți un relief al vizorului destul de mare pentru a acoperi unghiul de vedere necesar.

! Dacă dispozitivul nu este montat corect pe armă, spatele lui v-ar putea răni după ce ați efectuat o tragere.

Reducerea la zero

Descrierile de mai jos explică procesul de reducere la zero al echipamentelor cu reticul *X01i*, *TO1i* sau *M01*. Observările sunt un procedeu preliminar pentru a fixa dispozitivul corect pe armă.

Fixați-vă o țintă la aproximativ 100m.

- Plasați arma cu luneta instalată pe o bancă.
- Țintiți spre obiectul fixat la 100m.
- Ajustați ocularul (1) pentru a obține o imagine clară.
- Țintiți și trageți spre obiect.
- Dacă punctul atins nu se potrivește cu punctul ochit, deșurubați capsele de la punctul 3 și 4 și folosiți turnulețul (4) pentru a alinia punctul reticulului cu punctul de impact, după cum urmează:
 - Dacă punctul de impact este mai **j**os decât punctul de țintire, arma va avea nevoie de corecție **U**, pe care o veți face rotind turnul de elevație (4) în sensul invers al acelor de ceasornic.
 - Dacă punctul de impact este mai **s**us decât punctul de țintire, corecția necesară va fi descendentă **D** pe care o veți face rotind turnul de elevație (4) în sensul acelor de ceasornic.
 - Dacă punctul de impact este mai în stânga decât punctul de țintire, corecția necesară se face rotind punctul 5 în dreapta în sensul invers al acelor de ceasornic.
 - Dacă punctul de impact este mai în dreapta decât punctul de țintire, corecția necesară se va face rotind punctul 5 în partea stângă, în sensul acelor de ceasornic.
- Trageți de două ori și dacă este nevoie, re-aduceți la zero dispozitivul.

M01



- După ce ați redus dispozitivul la zero, scoateți turnurile de elevație și vânt din prindere și setați punctul zero al subinelului către punctul index. Montați înapoi turnurile. Indexul este folositor la găsirea ulterioară a locației originale.

ATENȚIE: Fiecare „click” al Inelului de reglaj va afecta impactul glonțului cu 1/5 MOA (Minute of Angle), egal cu 7mm la 100m (pentru modelul #23025: 1/2 MOA – 15mm la 100m).

RETICULE DE ȚINTIRE

Toate dispozitivele Jaeger sunt echipate cu diferite tipuri de reticule (vedeți schema de mai jos). Toate reticulele au un punct roșu luminat. Pentru a schimba iluminarea, rotiți punctul 6 în partea opusă însemnului ce arată cele 8 nivele de iluminare. După ce ați setat valoarea dorită, rotiți mânerul click cu click în sensul acelor de ceasornic sau invers, pentru a opri iluminarea punctului roșu.

Iluminarea reticulului este alimentată de o signură baterie cu litiu. Pentru a înlocui bateria, deșurubați carcasa mânerului (6) invers sensului acelor de ceasornic și introduceți noua baterie cu semnul „+” în sus.


IMPORTANT: dacă folosiți dispozitivul împreună cu un atașament Night Vision, iluminarea reticulului ar trebui să fie setată pe „NV”.

X01i



Reticul cu formă de cruce cu punct roșu iluminat.

X02i

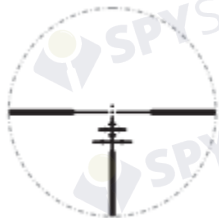

Reticul cu formă de cruce cu punct iluminat și scală pentru măsurarea distanței la un obiect cu măsuri cunoscute și scală de vânt și elevație de 9/12x.

T01i



Reticul în formă de T cu punct iluminator.

M01



Reticul Mil-Dot, funcționează corect dacă magnificația este de 9/12x.

Reticulele Jaeger sunt în nivelul doi al imaginii din spate. Avantajul locației este faptul că reticulul nu se mărește în timpul magnificației, ci rămâne la fel. Cu toate acestea, măsura angulară a reticulului se schimbă proporțional cu schimbarea magnificației.

Schimbarea magnificației

Pentru a schimba magnificația rotiți inelul de zoom (3) pentru a alinia numerele necesare pe scala alimentării, cu punctul index. Când vânați de pe loc sau când efectuați o urmărire, sfera de acțiune variabilă trebuie setată la magnificație mai mică la o rază apropiată. Magnificații mai mari trebuie rezervate pentru impact precis pe distanță lungă.

Inspecții tehnice

Este recomandată verificarea dispozitivului înaintea folosirii lui. Trebuie să verificați, în special, următoarele:

- Inspectați vizual unitatea pentru orice daune exterioare: crăpături, semne de coroziune, etc.
- Verificați ca prinderea să fie robustă și fixă.
- Asigurați-vă că obiectivul și lentilele sunt curate fără urme de zgârieturi sau fisuri.
- Verificați vizual condiția bateriei pentru a nu pierde electroliți sau pentru a nu avea urme de coroziune.

Întreținere tehnică

Întreținerea tehnică ar trebui făcută nu mai puțin de două ori pe an și este compusă din următoarele:

- Curățați carcasa exterioară de praf, intemperii cu o cârpă fină pentru a evita zgârieturile.
- Curățați compartimentul bateriei cu un solvent fără ulei.
- Inspectați obiectivul și lentilele și suflați praful și intemperii pe care le găsiți pe suprafața lor.

Depozitare

Întotdeauna păstrați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat.

Garanție

Producătorul garantează produsele contra defectelor din fabrică pe o perioadă de 10 ani din momentul achiziției sau de la data producerii dispozitivului, dacă nu există un certificat care să ateste acest lucru.

Pentru a evita orice probleme ulterioare, recomandăm să vă acomodați cu manualul utilizatorului.

Garanția nu acoperă niciun defect exterior precum carcasa sau părțile mobile ale dispozitivului.

Producătorul are dreptul de a anula garanția în cazul în care:

- Dacă dispozitivul a căzut/ a fost scăpat sau dacă are semne de daune chimice sau mecanice.
- Dacă dispozitivul a fost manipulat de către un service neautorizat.
- Dacă dispozitivul a fost distrus datorită unui foc sau al unor dezastruri naturale.
- Dacă dispozitivul a fost distrus datorită expunerii la contactul cu apa.

În cazul în care doriți activarea garanției și repararea lui, contactați distribuitorul național de unde ați achiziționat produsul.

Orice produs returnat sub garanție trebuie împachetat în carton dur pentru a evita daunele transportului.

În plus, trebuie acompaniat de următoarele:

- Scrisoare cu explicații ale problemei
- Copie a bonului de achiziție
- Informații despre retur precum adresa de contact a persoanei care returnează produsul.

Pentru orice întrebare, vă rugăm contactați centrul nostru service la adresa: euservice@yukonopticsglobal.com